INSTRUCTION MANUAL

SMU-3000 / 3200 / 3400



www.shinhosystem.com





| 1. 머리말 | 1 |
|------------------------------|----|
| 2. 특징 | 1 |
| 3. 안전상 주의사항 | 1 |
| 4. 주문코드 | 2 |
| 5. 제품사양 | 2 |
| 6. 외형치수 | 3 |
| 7. 결선도 | 3 |
| 8. 메뉴설정 1 - 설정 전 확인사항 | 4 |
| 9. 메뉴설정 2 - 메뉴설명 및 순서도 | 6 |
| 10. 메뉴설정 3 - 입력타입 설정 | 7 |
| 11. 메뉴설정 4 - 입력범위 설정 | 9 |
| 12. 메뉴설정 5 - 지시값 설정 | 9 |
| 13. 메뉴설정 6 - 오차보정값 설정 | 10 |
| 14. 메뉴설정 7 - 알람 출력타입 설정 | 10 |
| 15. 메뉴설정 8 - 통신 설정 | 11 |
| 16. 메뉴설정 9 - 출력범위 설정 | 12 |
| 17. 메뉴설정 10 - Limit 기능 설정 | 13 |
| 18. 메뉴설정 11 - Burn Out 기능 설정 | |
| 19. 접점설정 1 - 알람 출력값 설정 | 14 |
| 20. A/S 안내 | 15 |

| 머리말

 저희 신호시스템㈜의 SMU-3000 Series를 구입하여 주신 것에 대하여 감사 드립 니다. 본 MANUAL은 귀하가 이 제품을 설치하고, 유지관리 하기 위한 사양과 정 보를 수록하였습니다. 사용 중 문제점이나 의문사항이 있으시면 본사 영업부나 각 지역 대리점으로 연락 주십시오.

| 특징

- 다양한 신호를 수신할 수 있습니다. (T/C, RTD, mA, mV, V, 2-Wire)
- 절연된 4~20mA의 출력을 내장할 수 있으며, Scaling이 가능합니다.
- 2Point 및 4Point의 알람 출력을 내장할 수 있으며, 개별적으로 상한 및 하한의 알람설정이 가능하고, 2자리의 Dead Band 설정이 가능합니다.
- 2가지 형태의 Peak Hold 기능이 있습니다.
- RS-485/422의 Modbus 통신이 가능합니다.

안전상 주의사항



🔨 경고

- 제품의 단자에 결선시에는 메인 전원이 차단된 상태에서 작업하십시오.
- 전원이 연결된 상태에서 전면보드를 분리하지 마십시오.

🅂 주의

- 반드시 본 설명서의 단자 결선방법 및 제품에 적힌 결선방법에 따라 결선 하십 시오.
- 임의로 본체를 분해하거나 가공, 수리하지 마십시오. 제품의 이상동작의 원인이 될 수 있습니다.

주문코드



제품사양

| 전원전압/소비전력 | AC 90 ~ 250(60Hz) / 4.0VA | | |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| 디스플레이 | -9999~9999, 7 Segmer | -9999~9999, 7 Segment & 4 Digit | |
| 정확도 | ±0.2% Full Scale, ±1 D | Digit (25°C ± 5°C) | |
| 이려 이피더스 | DC Туре | 1MΩ | |
| 입력 감파인드 | RTD. T/C Type | 1MΩ | |
| 새프리 즈기 | DC Type | 200ms | |
| '심글당 무기 | RTD. T/C Type | 400ms | |
| 2-Wire 센서전압 | DC24V / 30mA (±5% or less) | | |
| 온도계수 | ±0.015% / ℃ | | |
| 절연저항 | Greater than $100M\Omega$ with DC500V | | |
| 사용 온/습도 | -20~60°C / 90% | | |
| 보관 온/습도 | -20~80°C / 95% | | |
| 무게 | 약 400g | | |
| 고정방식 | Panel Mounting Type | | |







44

결선도

외형치수



메뉴설정 1 - 설정 전 확인사항

1. 각 부의 명칭



- ① 알람 상태 표시
- ② 음수(-) 표시
- ③ 디스플레이
- ④ 단위표시
- ⑤ QR코드 (취급설명서)

2. 버튼

| 버 튼 | 설 명 | | |
|-------------|------------------------|------------------|--|
| ≫ + 🛠 | 메뉴설정 모드로 진입 (1초 이상 누름) | | |
| | 메뉴설정 모드 시 | 다음 메뉴로 이동 | |
| MODE | PV Display Al | 접점설정 모드로 진입 | |
| | PV Display A | (1초 이상 누름) | |
| | 메뉴설정 모드 시 | 해당 메뉴에서 수정모드로 진입 | |
| | 수정모드 시 | 현재 값의 자릿수를 변경 | |
| | 데이터의 값을 1 증가 시킴 | | |
| EXIT | 현재까지의 설정을 저장하고 빠져나감 | | |
| MODE + EXIT | Peak Holder 시 | Holding을 취소함 | |
| | 전원 부팅 시 | 설정값을 초기화 함 | |

3. 설정방법

| 모 드 | 진입방법 |
|------------------------------|----------------------|
| 메뉴설정 모드 | 현재 지시값 표시 상태에서 》 + ጵ |
| 접점설정 모드 (PRI-3200 / 3400) | 현재 지시값 표시 상태에서 MODE |

※ 각 모드 진입 시 버튼을 1초이상 눌러야 함

- 1) 메뉴설정
 - ① 메뉴설정 모드로 진입 (▶+▲)
 - ② 변경을 원하는 메뉴로 이동 (MODE)
 - ③ 수정 모드로 진입 (▶)
 - ④ 원하는 값으로 수정 (▶, ▲)
- 2) 접점설정 (PRI-3200 / PRI-3400일 경우)
 - ① 알람설정 모드로 진입 (MODE)
 - ② 변경을 원하는 알람으로 이동 (MODE)
 - ③ 수정 모드로 진입 (▶)
 - ④ 원하는 값으로 수정 (▲)
- 3) 초기화설정
- ① 전원을 Off 합니다.
- ② MODE + EXIT 키를 누른 상태에서 전원을 On 합니다.
- ③ init 가 표시되면 MODE키를 눌러 초기화를 진행합니다.

메뉴설정 2 - 메뉴설명 및 순서도

1. 메뉴설정 모드

| No. | 표 시 | 설 명 | | 위치가기 |
|-----|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 | 5-nd | 메뉴설정 모드로 | 메뉴설정 모드로 진입상태 | |
| 2 | SEnS | 입력타입 설정 | | 메뉴설정 3 |
| 3 | Horn | 입력 최대값 설정 | 1 | 메노서저 4 |
| 4 | l - r n | 입력 최소값 설정 | | 예류열성 4 |
| 5 | P-5E | 디스플레이 소수 | 점 설정 | |
| 6 | H-5[| 디스플레이 최대 | 값 설정 | 메뉴설정 x |
| 7 | 1-5[| 디스플레이 최소 | 값 설정 | |
| 8 | 5-Ad | 오차 보정값 설정 | 1 | 메뉴 설정 x |
| 9 | AL IN | 알람1 출력타입 | 알람1 출력타입 설정 | |
| 10 | ALZA | 알람2 출력타입 | 알람2 출력타입 설정 | |
| 11 | ALJn | 알람3 출력타입 | 설정 | 메뉴설정 x |
| 12 | AL 4ñ | 알람4 출력타입 | 설정 | |
| 13 | ALdb | 알람 Dead Band | 설정 | |
| 14 | Addr | 통신 주소 설정 | 통신 주소 설정 메뉴 | |
| 15 | bAUd | 통신 속도 설정 | | ШТ 28 X |
| 16 | H-ot | 출력의 최대값 설정 | | ᄜᄂᄸᆋᇴ |
| 17 | L-at | 출력의 최소값 설정 | | 메뉴 결정 X |
| 18 | L-nd | Limit 기능 설정 | | 메뉴 설정 x |
| 19 | b-ot | Burn Out 기능 설정 | | 메뉴 설정 x |
| 순 | 서도 바로가기 | and the second | | |

2. 접점설정 모드

| No. | 표 시 | 설 명 | | 위치가기 |
|-----|---------|------------|---------------|----------|
| 1 | A-5L | 알람설정 모드로 | 알람설정 모드로 진입상태 | |
| 2 | | 알람1 위치값 설 | 정 | |
| 3 | AL - 2 | 알람2 위치값 설정 | | |
| 4 | AL - J | 알람3 위치값 설정 | | · 접점결정 I |
| 5 | AL - 4 | 알람4 위치값 설정 | | |
| 순 | 서도 바로가기 | Jun | | |

3. 초기화설정 모드

| No. | 표 시 | 설 | в | 위치가기 |
|-----|---------|---------|---|------|
| 1 | in it | 초기화를 결정 | | |
| 순 | 서도 바로가기 | Shing | | |

메뉴설정 3 - 입력타입 설정

1. 메뉴명

| 표 시 | 진입방법 |
|------|-------------|
| SEns | 입력 센서타입을 변경 |

- 2. 설정방법
 - 1) SEnS 메뉴에서 ▶ 버튼을 누르면 수정 모드로 진입합니다.
 - 2) ▶ 버튼을 눌러 원하는 그룹으로 변경합니다. (T/C→Pt→mA→mV→2-Wire)
 - 3) 그룹 내에서 ▲ 버튼을 원하는 센서타입으로 변경합니다.

| | 입력종류 | 표 시 | 입력범위 (Scale) |
|-----|---------|--------------|------------------|
| | В | | 0.0 ~ 1800°C |
| | С | £[-[| 0.0 ~ 2300℃ |
| | E | FE-E | -200.0 ~ 800.0°C |
| | J | t [-] | -200.0 ~ 800.0°C |
| | К | EC-E | -200.0 ~ 1350℃ |
| тю | L | FC-L | -200.0 ~ 890.0°C |
| 1/C | Ν | t[-n | -200.0 ~ 1300℃ |
| | Р | FC-P | 0.0 ~ 1390℃ |
| | R | t[-r | 0.0 ~ 1750℃ |
| | S | £[-5 | 0.0 ~ 1750℃ |
| | Т | $F \Box - F$ | -200.0 ~ 400.0°C |
| | U | | -200.0 ~ 500.0°C |
| | Pt50Ω | PL 50 | -200.0 ~ 600.0°C |
| חדק | Pt100Ω | PL. 11 | -200.0 ~ 850.0°C |
| RID | JPt100Ω | JPE | -200.0 ~ 600.0°C |
| | Cu100Ω | | -100.0 ~ 200.0°C |
| 전류 | mA | ñA | 0.00 ~ 40.00mA |
| 전압 | mV | n u | -50.00 ~ 50.00mV |
| 1V | | 1 | -1.000 ~ 1.000V |
| 5V | | 50 | -10.00 ~ 10.00V |
| | 2-Wire | l'ur | 4.00 ~ 20.00mA |
| 순서 | 도 바로가기 | Jen S | |

메뉴설정 4 - 입력범위 설정

1. 메뉴명

| 표시 | 설 명 |
|------|--------------|
| Horn | 입력값의 최대치를 변경 |
| Lorn | 입력값의 최소치를 변경 |

2. 설정방법

- 1) H-rn 메뉴에서 ▶ 버튼을 눌러 수정 모드로 진입합니다.
- 2) ▶ 버튼과 ▲ 버튼을 이용하여 원하는 값으로 변경합니다.
- 3) 설정을 마쳤으면, MODE 버튼을 눌러 다음 메뉴(L-rn)로 이동합니다.
- 4) L-rn 메뉴에서 ▶ 버튼을 눌러 수정 모드로 진입합니다.
- 5) ▶ 버튼과 ▲ 버튼을 이용하여 원하는 값으로 변경합니다.

메뉴설정 5 - 지시값 설정

1. 메뉴명

| 표시 | 설 명 |
|------|-----------------|
| P-5L | 지시값의 소수점 위치를 변경 |
| H-5[| 지시값의 최대치를 변경 |
| 1-5[| 지시값의 최소치를 변경 |

- 1) P-St 메뉴에서 ▶ 버튼을 눌러 수정 모드로 진입합니다.
- 2) ▲ 버튼을 이용하여 원하는 소수점 위치로 이동합니다.
- 3) 설정을 마쳤으면, MODE 버튼을 눌러 다음 메뉴(H-SC)로 이동합니다.
- 4) H-SC 메뉴에서 ▶ 버튼을 눌러 수정 모드로 진입합니다.
- 5) ▶ 버튼과 ▲ 버튼을 이용하여 원하는 값으로 변경합니다.
- 6) 설정을 마쳤으면, MODE 버튼을 눌러 다음 메뉴(L-rn)로 이동 합니다.
- 7) L-SC 메뉴에서 ▶ 버튼을 눌러 수정 모드로 진입 합니다.
- 8) ▶ 버튼과 ▲ 버튼을 이용하여 원하는 값으로 변경합니다.

메뉴설정 6 - 오차보정값 설정

1. 메뉴명

| 표 시 | 설 명 |
|------|-------------|
| 5-80 | 지시값의 오차를 보정 |

2. 설정방법

- 1) S-Ad 메뉴에서 ▶ 버튼을 눌러 수정 모드로 진입 합니다.
- 2) 보정해야 할 값으로 변경 합니다. (기본설정은 0)
- 3) 오차보정값 = 원하는값 현재지시값
- 3. 예제

| \searrow | 현재지시값 | 원하는값 | 오차보정값 |
|------------|-------|-------|-------|
| 1 | 110.0 | 100.0 | -10 |
| 2 | 90.0 | 100.0 | 10 |

메뉴설정 7 - 알람 출력타입 설정

1. 메뉴명

| 표시 | 설명 | |
|-------|-----------------------------|--|
| AL IN | Alarm 1 타입을 High / Low 중 설정 | |
| ALZñ | Alarm 2 타입을 High / Low 중 설정 | |
| ALJA | Alarm 3 타입을 High / Low 중 설정 | |
| ALYA | Alarm 4 타입을 High / Low 중 설정 | |
| ALdb | Dead band 값을 설정 | |

- 1) AL1m 메뉴에서 ▶ 버튼을 눌러 수정 모드로 진입 합니다.
- 2) ▲ 버튼을 이용하여 원하는 타입으로 변경 합니다.
- 3) 설정을 마쳤으면, MODE 버튼을 눌러 다음 메뉴(AL2m)로 이동 합니다.
- 4) AL2m, AL3m, AL4m 메뉴도 1), 2) 방법으로 원하는 타입으로 설정합니다.
- 5) 설정을 마쳤으면, MODE 버튼을 눌러 다음 메뉴(ALdb)로 이동 합니다.

| 표 시 (타입) | 설 명 | | |
|----------|--------------------------------|--|--|
| An-H | 지정한 값 이상일 경우에 접점이 일어 남 (n은 숫자) | | |
| An-L | 지정한 값 이하일 경우에 접점이 일어 남 (n은 숫자) | | |

6) ALdb 메뉴에서 ▶ 버튼을 눌러 수정 모드로 진입 합니다. (기본 : 0.3)
7) ▶ 버튼과 ▲ 버튼을 이용하여 원하는 값으로 변경합니다.

메뉴설정 8 - 통신 설정

1. 메뉴명

| 표시 | 설 명 |
|------|-----------|
| Addr | 통신 주소를 설정 |
| bAUd | 통신 속도를 설정 |

- 1) Addr 메뉴에서 ▶ 버튼을 눌러 수정 모드로 진입 합니다.
- 2) ▶ 버튼과 ▲ 버튼을 이용하여 원하는 값으로 변경합니다. (0~99)
- 3) 설정을 마쳤으면, MODE 버튼을 눌러 다음 메뉴(bAud)로 이동합니다.
- 4) bAud 메뉴에서 ▶ 버튼을 눌러 수정 모드로 진입 합니다.
- 5) ▲ 버튼을 이용하여 원하는 속도로 변경합니다.

| 표 시 (타입) | 설 명 |
|----------|-----------|
| 24 | 2400 bps |
| 48 | 4800 bps |
| 96 | 9600 bps |
| 192 | 19200 bps |
| 384 | 38400 bps |

메뉴설정 9 - 출력범위 설정

1. 메뉴명

| 표시 | 설 명 | |
|------|----------------------------|--|
| H-ot | 출력의 최대값 설정 (H-SC와 동일하게 설정) | |
| L-ot | 출력의 최소값 설정 (L-SC와 동일하게 설정) | |

2. 설정방법

- 1) H-ot 메뉴에서 ▶ 버튼을 눌러 수정 모드로 진입 합니다.
- 2) ▶ 버튼과 ▲ 버튼을 이용하여 원하는 값으로 변경합니다.
- 3) 설정을 마쳤으면, MODE 버튼을 눌러 다음 메뉴(L-ot)로 이동합니다.
- 4) L-ot 메뉴에서 ▶ 버튼을 눌러 수정 모드로 진입 합니다.
- 5) ▶ 버튼과 ▲ 버튼을 이용하여 원하는 값으로 변경합니다.
- 3. 예제

| | 세팅 | J 값 | 취계 지니가 | | |
|------|------|------|--------|-------------------|------|
| 지시값 | | 출력범위 | |] 연재 시시값 (D)/) | 출력값 |
| L-SC | H-SC | L-ot | H-ot | (PV) | |
| 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 20mA |
| 0 | 100 | 0 | 200 | 100 | 12mA |

1) 출력이 4~20mA일 경우 수식 : 4+16x([PV]-[L-ot])/([H-ot]-[L-ot])

2) Reverse 출력 : L-ot값과 H-ot값을 바꿈 (L-ot : 100, H-ot : 0)

메뉴설정 10 - Limit 기능 설정

1. 메뉴명

| 표 시 | 설 명 |
|-----|------------------------------|
| | 지시값과 출력값을 Low 및 High의 값으로 고정 |

2. 설정방법

1) L-md 메뉴에서 ▶ 버튼을 눌러 수정 모드로 진입 합니다. (기본 : oFF)

2) ▲ 버튼을 눌러 원하는 모드로 변경 합니다.

| 표 시 (모드) | 설 명 | 디스플레이 | 출력값 |
|----------|------------------|-------|-------|
| off | 기능을 사용하지 않음 | N/A | |
| | High 값을 고정 | LmtH | Span값 |
| | Low 값을 고정 | LmtL | Zero값 |
| | High/Low 값 모두 고정 | | |

메뉴설정 11 - Burn Out 기능 설정

1. 메뉴명

| 표 시 | 설 명 |
|------|------------------------------|
| b-ot | 입력이 단선되었을 때 지시 및 출력을 제어하는 기능 |

2. 설정방법

1) b-ot 메뉴에서 ▶ 버튼을 눌러 수정 모드로 진입 합니다. (기본 : oFF)

2) ▲ 버튼을 이용하여 원하는 타입으로 변경 합니다.

| 표 시 (모드) | 설 명 | 디스플레이 | 출력값 |
|----------|-------------|-------|-------------|
| off | 기능을 사용하지 않음 | N/A | |
| | High 값을 고정 | botH | Span x 105% |
| | Low 값을 고정 | botL | Zero x 95% |

접점설정 1 - 알람 출력값 설정

1. 메뉴명

| 표 시 | 설 명 | | |
|--------|----------------|--|--|
| | 알람 1의 접점 값을 설정 | | |
| AL-2 | 알람 2의 접점 값을 설정 | | |
| AL-J | 알람 3의 접점 값을 설정 | | |
| AL - 4 | 알람 4의 접점 값을 설정 | | |

- 1) AL-1 메뉴에서 ▶ 버튼을 눌러 수정 모드로 진입 합니다.
- 2) ▶ 버튼과 ▲ 버튼을 이용하여 원하는 값으로 변경합니다.
- 3) 설정을 마쳤으면, MODE 버튼을 눌러 다음 메뉴(AL-2)로 이동 합니다.
- 4) AL-2, AL-3, AL-4 메뉴도 1), 2) 방법으로 원하는 값으로 설정합니다.
- 5) 설정을 마쳤으면, EXIT 버튼을 눌러 PV상태로 돌아갑니다.

A/S 안내

- 1) A/S를 의뢰하기 전에
- 제품의 설치 후에 정확한 작동이 되지 않을 경우, 먼저 다음 사항을 확인하여 주 십시오.

| 증상 | 점검사항 |
|---|--|
| 전원이 켜지지 않습니다. (디스플레이 되지가 않음) | 제품에 인가되는 전압과 제품의 결선을 다시 한 번 확인하시기 바랍니다. |
| 지시값 또는 출력값의 오차가 크게 발생 합니다. | 지시값 설정이나 출력값 설정에서 음수 (-)표시가 설정되어 있는지 확인하시기 바랍니다. |
| ▪ 연속으로 부팅되는 현상이 발생합니다. | 사용전압 이하의 전압이 전원에 인가되 었을 경우 발생하는 현상입니다. 전원에 결선된 전압을 확인하시기 바랍니다. |
| 부팅 도중에 멈추는 현상이 발생합니다. | 입력 보드에 데미지를 받아 발생하는 현 상입니다. 본사로 연락바랍니다. |
| 알람접점이 연속으로 작동하거나 작동 을 하지 않습니다. | 접점설정 1의 세팅값에서 음수(-)표시가 설정되어 있는지 확인하시기 바랍니다. 메뉴설정 7의 타입설정을 다시 한 번 확 인하시기 바랍니다. |

2) A/S에 대하여

 당사에서는 모델이 단종된 후에도 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제 품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생 하였을 경우 A/S센터로 연락주시기 바랍 니다.



www.shinhosystem.com



주소 : 경기도 부천시 조마루로385번길 20 신호시스템빌딩 4~6층 TEL : 032-582-3535 FAX : 032-582-3674 A/S : 070-7433-5037